

名 称 所 在	用 途 (令別表)	発 生 日 時 等	構 造 ・ 階 層 面 積	焼 損 程 度 (焼 損 面 積) 延 面 積	死 傷 者
館山市いとう屋 ----- 千葉県館山市北条 1625	百貨店 (4)	昭和48年12月 7日	耐火 Ⅲ 一部木造Ⅲ	④・半・部・小 2,044.68m ² (100%)	死者 0名 ----- 傷者 5名 (5)
		出火15時30分ころ 覚知15時43分 覚知別 報知電話 鎮火19時07分	建 817.71m ² 延 2,044.68m ²		

I 火災概要							
① 概 要	大洋デパート火災発生直後でしかも営業中に発生したということから、比較して話題となり各関係方面から注目を集めた火災であった。						
② 階 別 状 況	階	床面積 m ²	焼損床面積 m ²	用途(売場)	在館者	死 者	避難設備等 消防用設備等
	R	23.76	23.76	遊 技 場			屋内階段 (1F~4F) 2箇所 (1F~2F) 1箇所 緩降機 (4F) 1箇所 金属梯子 (3F) 1箇所 (2F) 2箇所 ③ ④ ⑤ ⑥
	4	217.79	217.79	売 場	14		
	3	387.34	387.34	売 場	16		
	2	598.08	598.08	売 場	18		
	①	817.71	817.71	売 場	40		
	合計	2,044.68	2,044.68		88	0	
	③ 出 火 場 所	(階, 室, 部位, 可燃物状況, 居室・非居室, 在・不在) 木造部分の1階便所付近が出火箇所と推定されている。					

⑤ 火 災 の 延 焼 経 路 等	
	<p>○火元の木造部分が風上側にあつて強風が吹き込み、便所の屋根から燃え抜けた火が木造2階の売場窓(3.89㎡の窓)に燃え移り、つながった本館に燃え延びた。</p> <p>○1階の防火シャッターをしめなかったため、延焼し売場内の商品に延焼するとともに屋内階段から上階へと延焼拡大していった。</p>
	<p>○ 延焼拡大した主な理由</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 気象条件が悪く、1階の木造部分のスロープと階段が風洞の役目をし、強風が出火家屋に吹き込んだ。 ○ 1階の防火シャッターをしめなかったため、火が天井を伝わり商品に延焼拡大した。 <p>○ 煙の伝播経路</p> <p>1階便所換気扇横に有った荷物用ダムウェータースペースと区画のない屋内階段から伝播していった。</p>

II 火災建物概要

① 建築 着工・竣工又は主たる改築等
(竣工) 昭和32年6月 日 (増築) 昭和35年6月 日 以降3回増築している。

管 理 状 況	② 堅 穴 の 状 況	③ 防 火 管 理 状 況
	階 段 <input checked="" type="checkbox"/> ダクトスペース <input type="checkbox"/> エレベーター <input type="checkbox"/> パイプシャフト <input type="checkbox"/> エスカレーター <input type="checkbox"/> その他() <input type="checkbox"/> 階段等の堅穴区画なし。	○防火管理者は選任されており、消防計画自衛消防隊も組織整備されていた。 ○大洋デパート火災後に、社長自ら避難訓練を実施している。
	④ 防 火 区 画 等	⑤ 消 防 用 設 備 等
	木造部分と耐火部分の区画で防火シャッターがあった。	機能は適正に維持されていた。

III 火災後の行動						
① 発見状況	<p>○発見者 (1階売場主任) ○発見の動機 (自動火災報知設備のベル) ○発見後の行動 (店内を巡回する)</p> <hr/> <p>1階売場主任は、自動火災報知設備の地区ベルが鳴ったので、火元確認のため店内を巡視したところ、旧館との仕切りシャッター左側隅から煙が出ていたが火元が分からないため裏側の従業員専用トイレの方に廻って、女子用のドアを開けたところ煙が吹き出て来た。</p>					
② 通報状況	<p>通報 した <input type="checkbox"/> (電話交換手) 発見後約(1)分 しない <input type="checkbox"/></p> <hr/> <p>電話交換手が事務室で自動火災報知設備のベルを聞き、本館リフト室中間より出ていた白煙を確認し通報した。</p>					
③ 初期消火状況	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center; vertical-align: middle;">消火した</td> <td style="width: 30%;"> 成功 <input type="checkbox"/> 失敗 <input checked="" type="checkbox"/> ○消火時期 <input type="checkbox"/> ○消火困難性 <input checked="" type="checkbox"/> ○消火方法 <input checked="" type="checkbox"/> </td> <td rowspan="2" style="width: 55%; vertical-align: top;"> (理由又は状況) ○火災を発見した1階売場主任は、男子用トイレの窓ガラスを割り、持っていた消火器で消そうとしたが消し止めることができなかった。 ○屋内消火栓は1階で放水しており、2・3・4階ではホースを延長したのみであった。 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">消火しない</td> <td> ○消火時期 <input type="checkbox"/> ○消火困難性 <input type="checkbox"/> ○消火方法 <input type="checkbox"/> ○その他 <input type="checkbox"/> </td> </tr> </table>	消火した	成功 <input type="checkbox"/> 失敗 <input checked="" type="checkbox"/> ○消火時期 <input type="checkbox"/> ○消火困難性 <input checked="" type="checkbox"/> ○消火方法 <input checked="" type="checkbox"/>	(理由又は状況) ○火災を発見した1階売場主任は、男子用トイレの窓ガラスを割り、持っていた消火器で消そうとしたが消し止めることができなかった。 ○屋内消火栓は1階で放水しており、2・3・4階ではホースを延長したのみであった。	消火しない	○消火時期 <input type="checkbox"/> ○消火困難性 <input type="checkbox"/> ○消火方法 <input type="checkbox"/> ○その他 <input type="checkbox"/>
消火した	成功 <input type="checkbox"/> 失敗 <input checked="" type="checkbox"/> ○消火時期 <input type="checkbox"/> ○消火困難性 <input checked="" type="checkbox"/> ○消火方法 <input checked="" type="checkbox"/>	(理由又は状況) ○火災を発見した1階売場主任は、男子用トイレの窓ガラスを割り、持っていた消火器で消そうとしたが消し止めることができなかった。 ○屋内消火栓は1階で放水しており、2・3・4階ではホースを延長したのみであった。				
消火しない	○消火時期 <input type="checkbox"/> ○消火困難性 <input type="checkbox"/> ○消火方法 <input type="checkbox"/> ○その他 <input type="checkbox"/>					
④ 消火活動概要	<p>(消防上の支障・困難性等)</p> <p>○消防隊現場到着と同時に人命検索を試みたが、猛煙と熱気で進入困難な状態であり、消防活動に相当な支障をきたした。 ○強風波浪・異常乾燥注意報発令中であった。</p>					

	避難方法	避難上支障事項														
⑤ 避難 状況	○階段を利用 <input checked="" type="checkbox"/> (40 人) ○エレベーター, エスカレータ利用 <input type="checkbox"/> (人) ○避難器具を利用 <input checked="" type="checkbox"/> (3 人) ○窓, 開口部から直接地上へ <input type="checkbox"/> (人) ○救助 <input type="checkbox"/> (人) ○その他() <input type="checkbox"/> (人)	○無窓 <input type="checkbox"/> ○開口部の格子等 <input type="checkbox"/> ○非常口(出入口)等の施錠 <input type="checkbox"/> ○警報設備 <input type="checkbox"/> (管理不良, 機能不良, 未設置) ○停電 <input type="checkbox"/> ○その他 <input type="checkbox"/>														
⑥ 死者 の 状況	<table border="1"> <tr> <td>健康人</td> <td>名</td> </tr> <tr> <td>(泥酔者)</td> <td>名</td> </tr> <tr> <td>要保護者</td> <td>名</td> </tr> <tr> <td>乳幼児</td> <td>名</td> </tr> <tr> <td>高齢者</td> <td>名</td> </tr> <tr> <td>身体不 自由者</td> <td>名</td> </tr> <tr> <td>病人</td> <td>名</td> </tr> </table>	健康人	名	(泥酔者)	名	要保護者	名	乳幼児	名	高齢者	名	身体不 自由者	名	病人	名	避難上支障となった事項 ○無窓 <input type="checkbox"/> ○開口部の格子等 <input type="checkbox"/> ○非常口(出入口)等の施錠 <input type="checkbox"/> ○警報設備 <input type="checkbox"/> (管理不良, 機能不良, 未設置) ○停電 <input type="checkbox"/> ○その他 <input type="checkbox"/>
健康人	名															
(泥酔者)	名															
要保護者	名															
乳幼児	名															
高齢者	名															
身体不 自由者	名															
病人	名															
	IV 問題点・教訓等															
	1. 大洋デパート火災直後であったこともあり, 経営者と防火管理者が従業員等に対して避難誘導等の教育訓練を実施していたことから, 自動火災報知設備のベルで火災を知った従業員達が行動を起こし, 客の避難誘導を行っている。 2. 消防用設備等の維持管理が十分なされていたので, 覚知・通報・避難が比較的円滑に出来た。															

