

火災・事故防止に資する防災情報提供シート

防災情報の種類：火災, 爆発, **漏洩**, その他 | No. 030009048

件名：油海上出荷配管漏洩

【事象概要】

現場巡回中従業員が、油海上出荷配管（材質：配管用炭素鋼鋼管 SGP、設計圧力：0.686MPa、管径：10B、肉厚：6.6mm）に油の滲み洩れを発見した。

直ちに、地元消防本部に通報すると共に、当該配管の漏洩部位を孤立し対応措置を実施した。



【事象の原因】

配管の塗装が剥離した箇所に海塩粒子が付着し、外面腐食が進展して、開口に至ったものと推定される。

【再発防止対策】

- ・当該配管の取替及び塩害防止対策の実施
- ・沿岸部配管全線の塗装状況の目視点検実施

尚、塗装不良箇所については、検査を行い必要な措置（防食塗装または配管取替）を行う。